


Хвала вам што сте купили овај калибрациони оквир Autel IA600. Овај производ је произведен по високим стандардима и служиће вам годинама. Ефективно функционисање када се користи у складу са овим упутствима и правилно одржава. Пажљиво прочитајте ово упутство пре употребе.



ВАЖНО:

- Овај водич се односи и на верзију са камером и на ласерску верзију калибрационог оквира IA600. Верзија са камером се користи као основа за илустрације у овом водичу.
- Молимо вас да пратите упутство за склапање. Неправилно склапање може проузроковати оштећења и довести до неуспеха калибрације.

Састављање калибрационог оквира

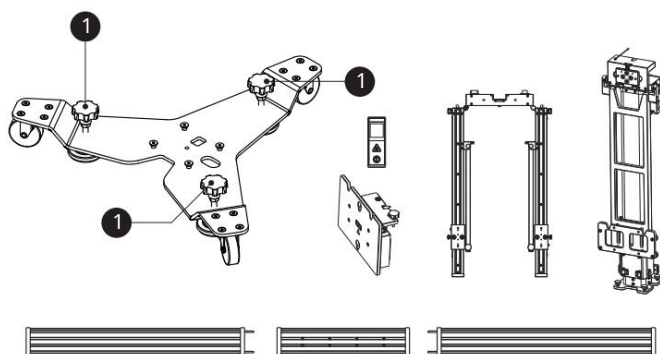


Припрема:

Уверите се да имате све потребне делове пре него што почнете са склапањем. Извадите све делове из паковања. Поставите основу на равну површину са довољно простора.

Затегните свако дугме (1) на основи док се не причврсти за тло.


Склапање постоља

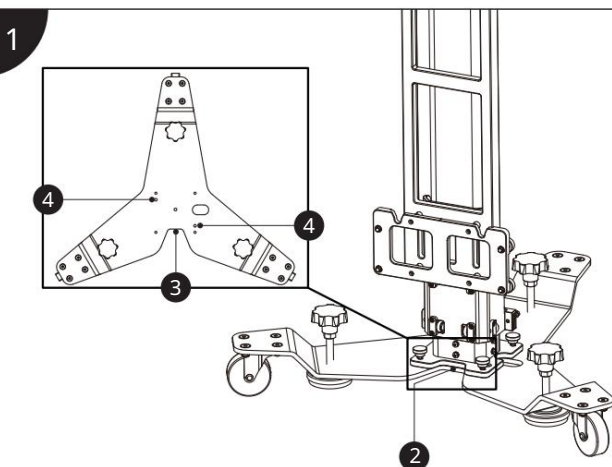

Подигните постоље, а затим поставите жлебови на дну постоља (2) и жлебови на основи (3) у истом смеру. Држите постоље изнад основе, поравнавајући два отвора за позиционирање на постољу са два клина за позиционирање (4) на основи.

Спојите постоље са базом уметањем иглица у прорезе.


2

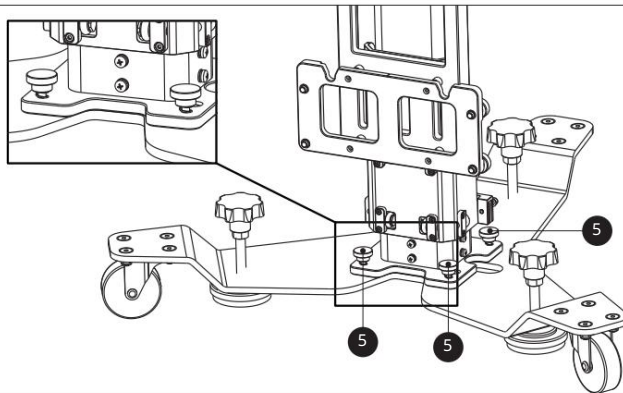

Затегните четири дугмета (5) да ист е закључали пост оље на месту.


Гвст ављање горње пречке

1

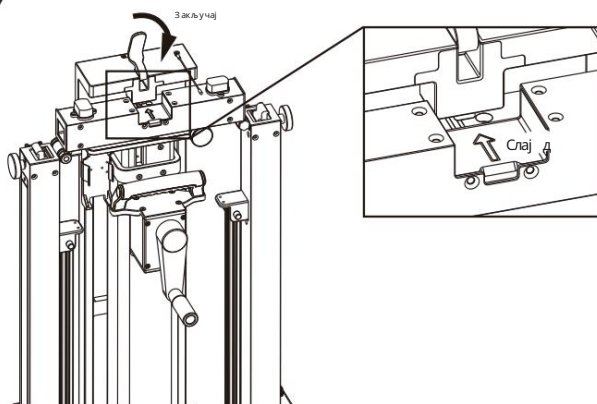

Станите иза пост оља. Гратите знак стрелице да ист е уметнули горњу пречку у отвору средини дефект орске плоче. Гвучит е степен за закључавање пречке надоле да ист е је закључали.


2

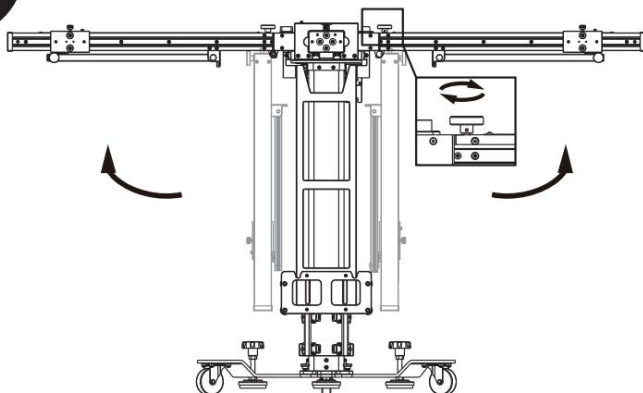

Ручно подигните о е руке пречке док не уду паралелне и уверите се да су кваке склопивих руку закључане.

Затегните дугмѐ за причвршћивање пречке да ист е осигурали пречку.


Инсталирање ласерске мерне јединице

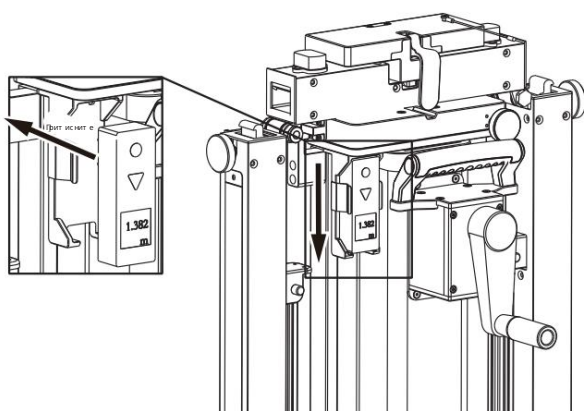

Уметните ласерску мерну јединицу у држач. Ласерски крај треада уде окренут надоле и да чврсто приања уз дно држача.

Густ ављање доње пречке и велике клизне плоче

1

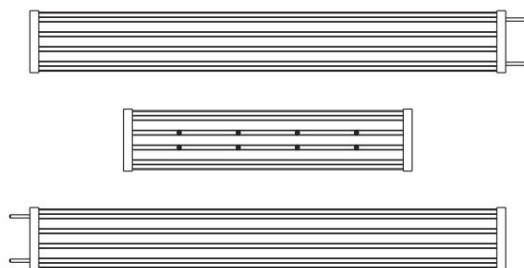


Доња пречка је подељена на три сегмента: леви крак, спој крака и десни крак. Уклоните све заштитне поклопце са састављене пречке.




НАПОМЕНА: Верзија калирационог оквира за камеру има шест заштитних поклопаца. Ласерска верзија има четiri заштитна поклопаца.

2

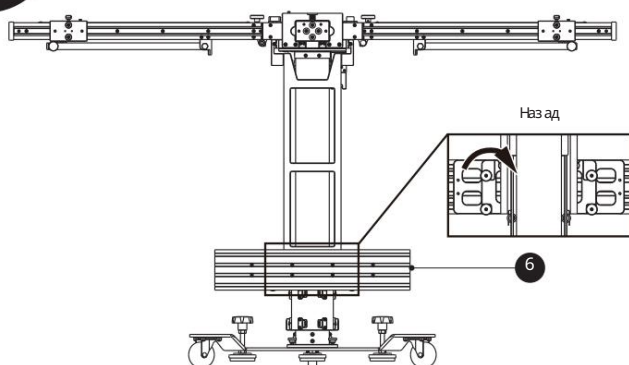


Окачите конектор крака (6) на доњи држач пречке и причврстите га за ње емчетири дугметана полеђини.

3

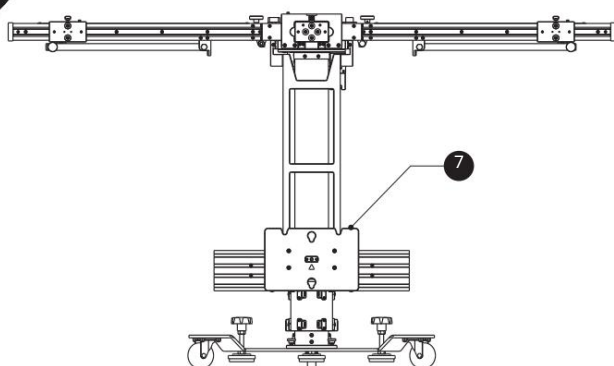

Причврстите велику клизну плочу (7) на конектор крака.


4

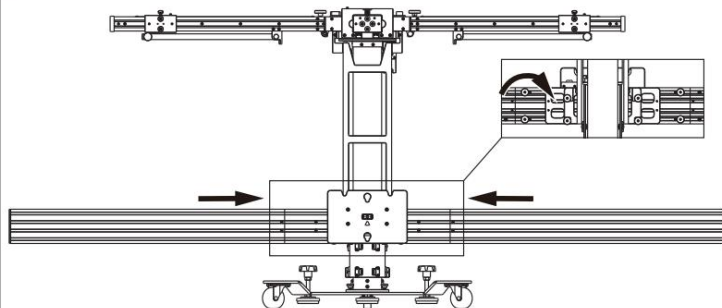

Спојите леву и десну руку на конектор руке. Не заборавите да олаваите све дугмад на левој и десној руци пре спајања. Затегните све дугмад након што је пречка чврсто спојена.

Склапање и постављање носача за складиштење


1

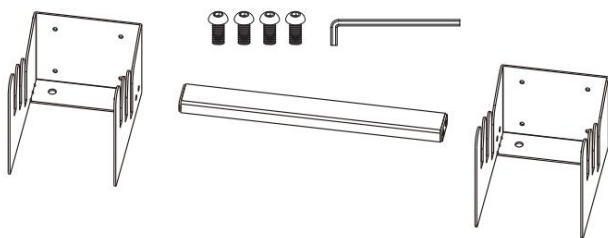

Припрема:


Извадите све предмете потребне за састављање носача за складиштење из њих овог паковања.

2

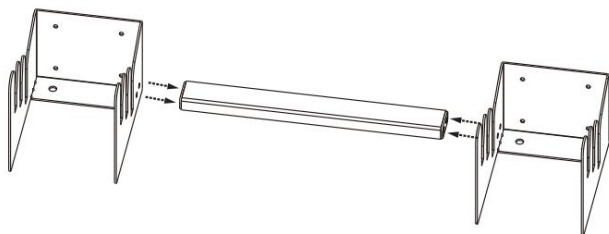

Причврстите два носача спојном шипком и затегните их помоћу имбус кључа (5 мм) и четири завртња са удубљењем (M8 x 20).

3

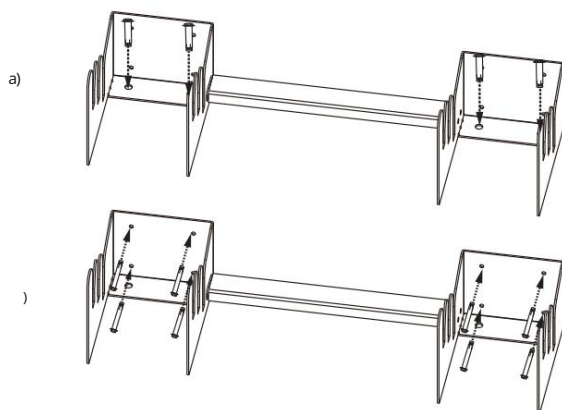

Након монтаже, носачи за складиштење могу се причврстити и на под или зид.


а) Причвршћен за под

Поставите састављене носаче за складиштење на под. У потпуности уметните четири експанзиона вијка (M12 x 80) у сваку од четири рупе приказане на илустрацији и да исте причврстите или носаче за складиштење на под. (У зависности од конструкције пода, могуће је и потребно додати алат и/или причвршћивачи.)

б) Причвршћено за зид

Причврстите склопљене носаче за складиштење на зид. У потпуности уметните осам експанзионих вијка (M6 x 50) у сваку од осам рупа приказаних на илустрацији и да исте причврстите или носаче за складиштење на зид. (У зависности од конструкције зида, могуће је и потребно додати алат и/или причвршћивачи.)

4

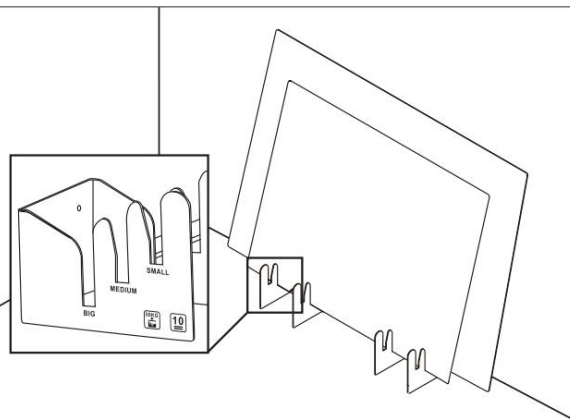

Носачи за складиштење су сада спремни за постављање шалонских плоча великих, средњих и малих димензија. Поставите их у одговарајуће слотове.