



Măsurare cu laser

Manual de utilizare

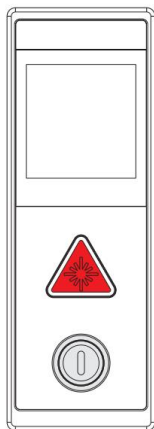

1) Appearance diagram

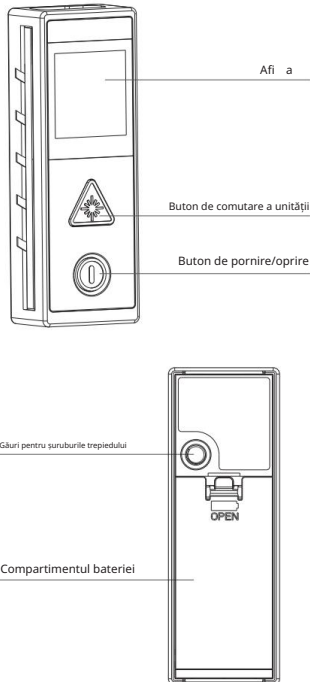

2) Warning

Produce laser clasa 2; Nu priviți direct în fascicul cu ajutorul unor dispozitive optice sau să îl îndreptați inutil către alte persoane.

3) Specification

Specification	A5
Measuring range ^①	0,2~20m
Measuring accuracy ^②	+/-2mm
Continuous measurement	✓
Measuring unit ^③	mm/cm/țoli
Laser class	Class 2
Laser type	630-670nm, < 1mW
Reference	partea din față
Battery type	AAA 2X1.5V

Remark:

① Intervalul maxim de măsurare este determinat de versiunea telemetrului cu laser. Intervalul exact de măsurare este indicat pe eticheta instrumentului.

② În condiții nefavorabile, cum ar fi soare intens, suprafață țintă cu reflexii slabe (suprafață neagră) sau variații mari de temperatură, abaterea pe o distanță de peste 10 m poate crește.


③ Apăsăți butonul de comutare a unității pentru a schimba unitatea de distanță între mm/cm/in.

* În timpul zilei sau dacă ținta are proprietăți de reflexie slabe, vă rugăm să utilizați placa țintă.

4) Operating procedures

Continuous measurement

Dispozitivul trece direct la măsurare continuă atunci când este pornit. Măsurarea se va opri după 3 minute dacă nu există nicio operațiune.

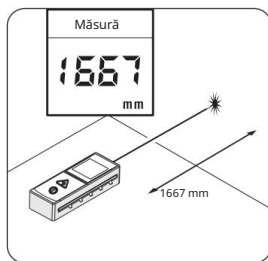

5) Error code

Toate erorile sau defecțiunile vor fi afișate sub formă de coduri.

Următorul tabel explică semnificația codurilor și soluțiilor.

Cod	Cauza	Măsură corectivă
204	Eroare de calcul	Consultați manualul de utilizare, repetați procedura.
208	Curent excesiv	Vă rugăm să contactați distribuitorul
220	Baterie descărcată	Înlocuiți bateriile noi.
252	Temperatură prea sus	Lăsați dispozitivul să se răcească până la temperatura de funcționare la 0°C-40°C.
253	Temperatura prea scăzută	Încălziți dispozitivul pentru a temperatura de funcționare.
255	Semnal recepționat prea slab sau măsurare timp prea lung	Folosiți placa țintă sau schimbă un bine suprafață reflectorizantă.
256	Semnal recepționat prea puternic	Ținta prea reflectorizantă, folosește placa țintă sau fă nu îndreptați spre lumină puternică obiectiv.
261	În afara gamă de măsurare	Selectați măsurarea distanță în intervalul de timp de măsurare.
500	Eroare hardware	Pornirea/oprirea dispozitivului de mai multe ori. Dacă simbolul este încă apare, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră pentru

6) Battery installation

Deschideți capacul bateriei, introduceți cele două baterii în compartiment corect, conform semnului polului pozitiv și negativ. Închideți capacul după instalare pentru a utiliza în siguranță.

7) Copyrights

Designul produsului și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Marca comercială Autel, imaginile și specificațiile sunt proprietatea Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

Toate drepturile rezervate.

8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
Etajul 2, Clădirea Caihong Keji, Strada Hi-tech North Six nr. 36, Comunitatea Songpingshan, Subdistricatul Xili, Districtul Nanshan, Orașul Shenzhen, China

+86 (0755) 8614-7779

vanzari@autel.com

www.autel.com

IEC 60825-1:2014

Respectă cerințele 21 CFR 1040.11, cu excepția abaterilor conform Notificării privind laserele nr. 50, din 24 iunie 2007.



CE FC RoHS